



TP 11-1

FreeCAD 1.0.2 - 04/08/2025 - 

Auteur(s) – mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr

web : <https://lachiver.fr/>

Extrait du Parcours guidé FreeCAD : [version web](#)  - [version papier](#)  -


Réalisé avec [Scenari Dokiel](#)  ;

Licence –



Introduction

Nous allons ajouter une feuille contenant le **dessin technique** de définition du solide modélisé lors du TP 3-3 :

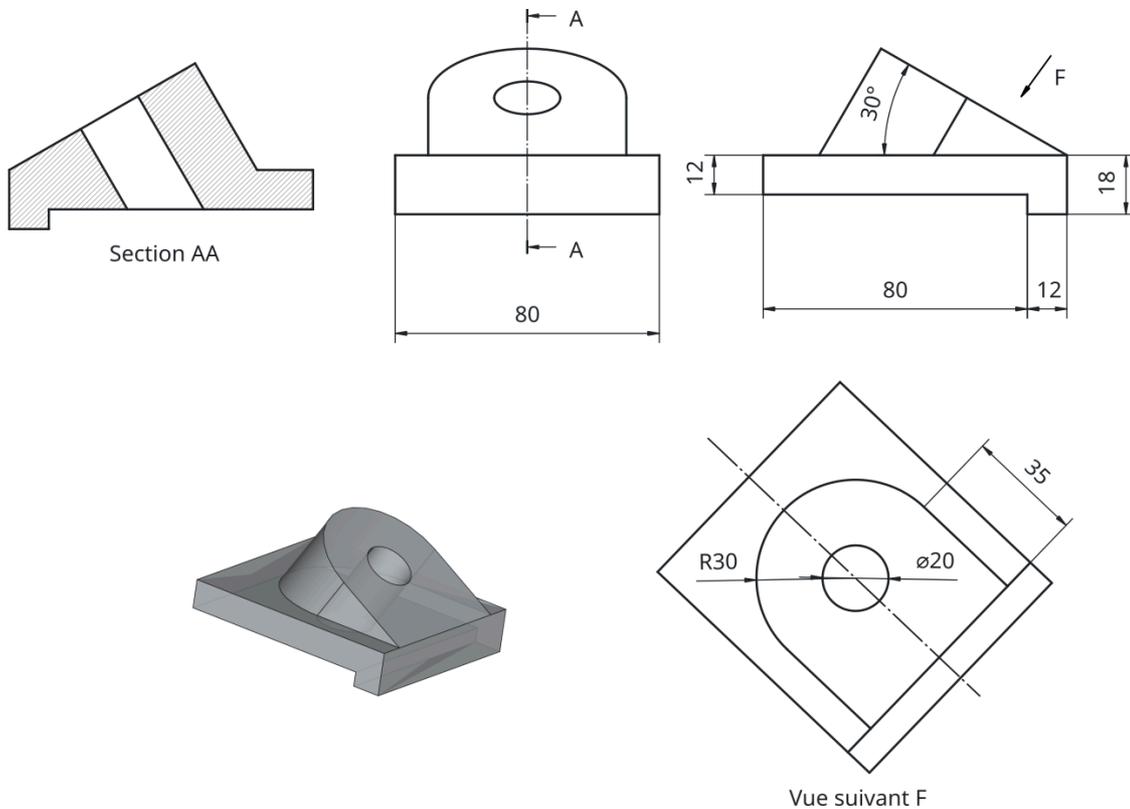

Feuille de dessin TechDraw

Objet créé par l'atelier TechDraw. FreeCAD propose différents modèles de feuille :

- de différentes tailles : A0 à A4 ;
- orientation : Portrait ou Paysage (**landscape**) ;
- avec ou sans cartouche (**blank**) ;

cf. https://wiki.freecad.org/TechDraw_PageDefault/fr

1. Groupe de projections



Objectifs


Dans l'atelier TechDraw , utiliser les commandes :

-  Feuille à partir d'un modèle ^W pour ajouter une feuille de dessin ;
-  Insérer une vue ^W ;



Tâches à réaliser


- Télécharger le fichier [TP3-3.FCStd](#) sur votre ordinateur et l'ouvrir dans FreeCAD ;
- Enregistrer ce document sous le nom  TP11-1.FCStd ;
- Dans l'atelier TechDraw , créer une feuille au format **A3, Paysage, sans cartouche** à l'aide de la commande  Feuille à partir d'un modèle ;
- Sélectionner l'objet  Pocket dans l'onglet  Modèle et crée la vue groupe de projections ci-dessous à l'aide la commande  Insérer une vue ;

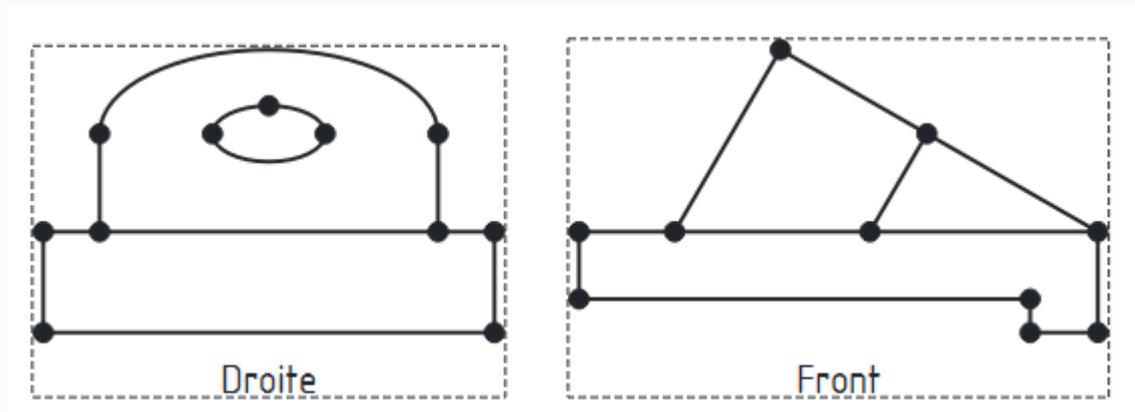

Vue : Groupe de projections


Truc & astuce

- Pour créer la feuille, sélectionner le modèle `A3_Landscape_blank.svg` ;
- Pour créer la vue groupe de projections : sélectionner la vue de face et la vue de droite ;

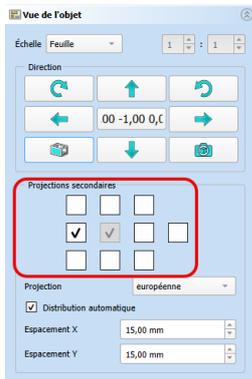

Cadres autour des vues

Par défaut, FreeCAD affiche des cadres autour des vues que vous pouvez **activer / désactiver** à l'aide d'un clic droit sur une vue ou de la commande `TechDraw → Vues de TechDraw → Activer / désactiver les cadres de vues` ;

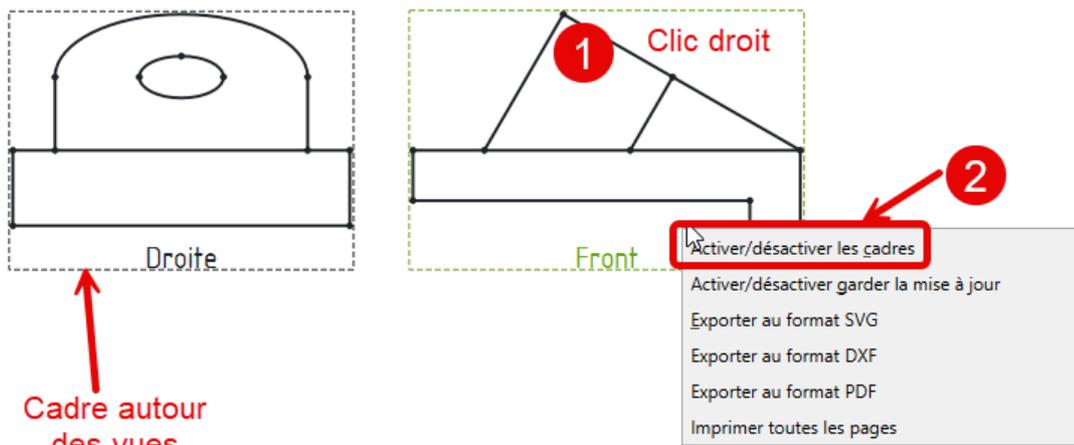

Activer / désactiver les cadres autour des vues

2. Vue en coupe



Objectifs


Dans l'atelier TechDraw , utiliser les commandes :

-  Insérer une vue en coupe ^W pour insérer une coupe ;



Tâches à réaliser (suite)

- Sélectionner la vue de droite et créer la vue en coupe ci-dessous à l'aide de la commande  Insérer une vue en coupe ;

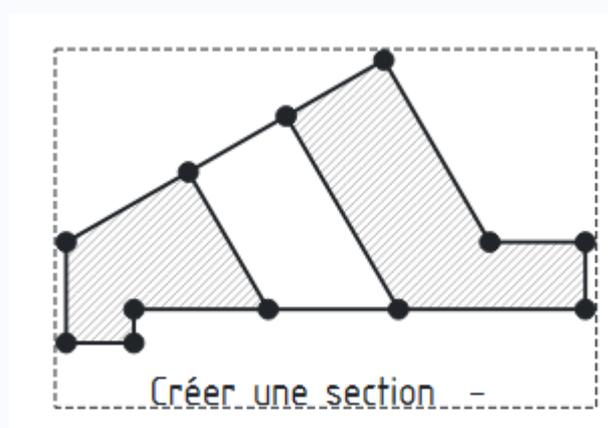


Vue en coupe

- Repositionner les vues ;

Truc & astuce

- Sélectionner la direction de la vue ;
- Cliquer sur le bouton **Mettre à jour maintenant** pour afficher la vue ;

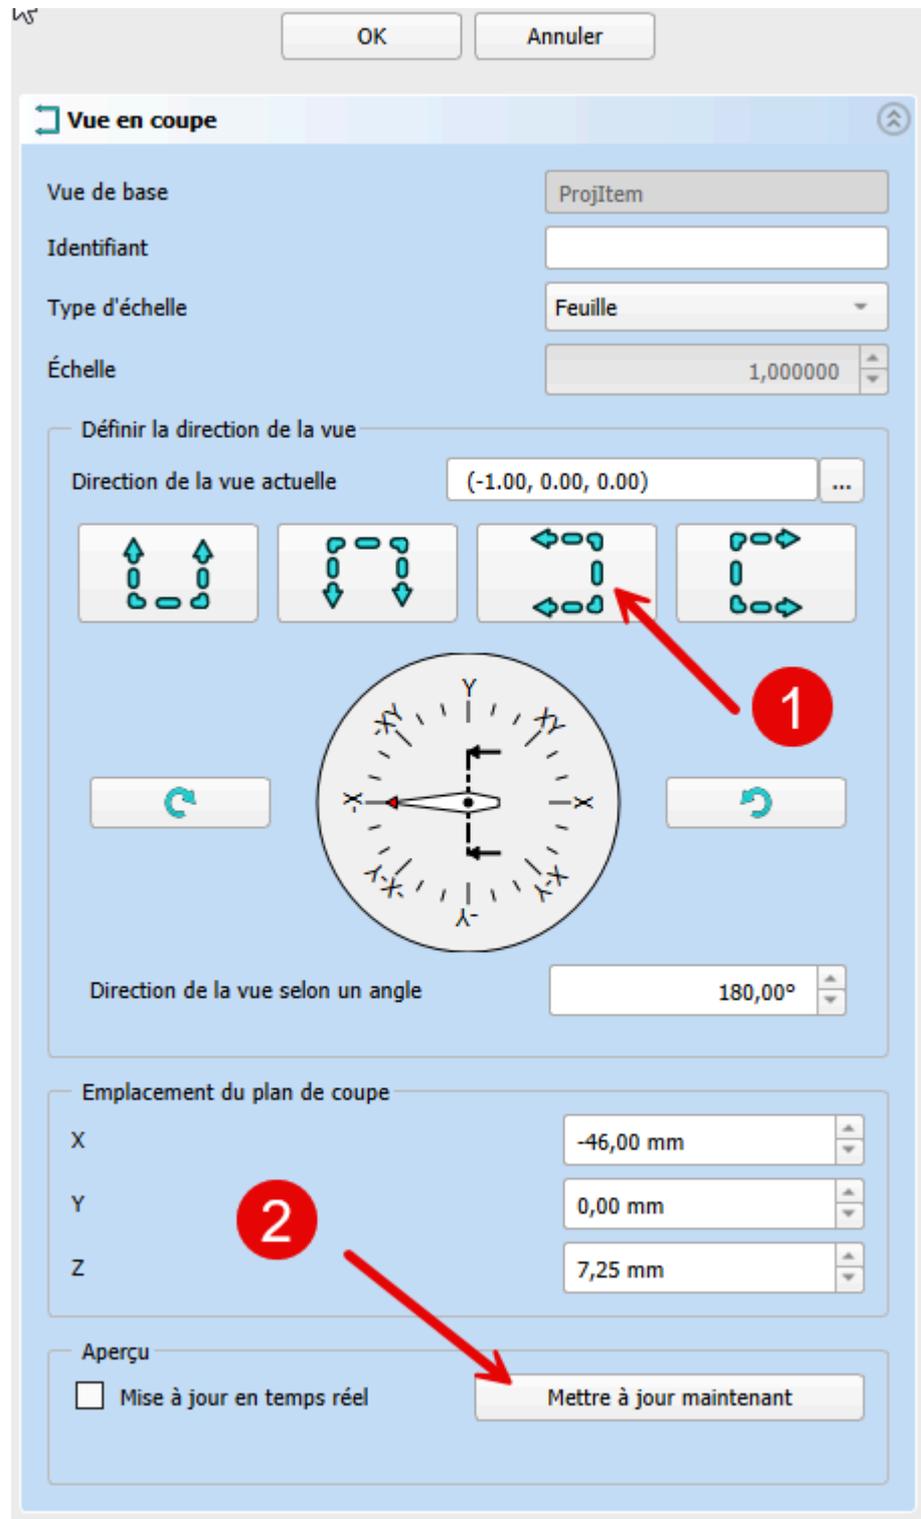*Paramètres de la vue en coupe*

3. Vue oblique


Objectifs

Dans l'atelier TechDraw , utiliser les commandes :

-  Insérer une vue ^W pour créer une projection suivant une face ;


Tâches à réaliser (suite)

- Afficher l'onglet  TP11-1 contenant la vue 3D du modèle et sélectionner la face inclinée supérieure ;

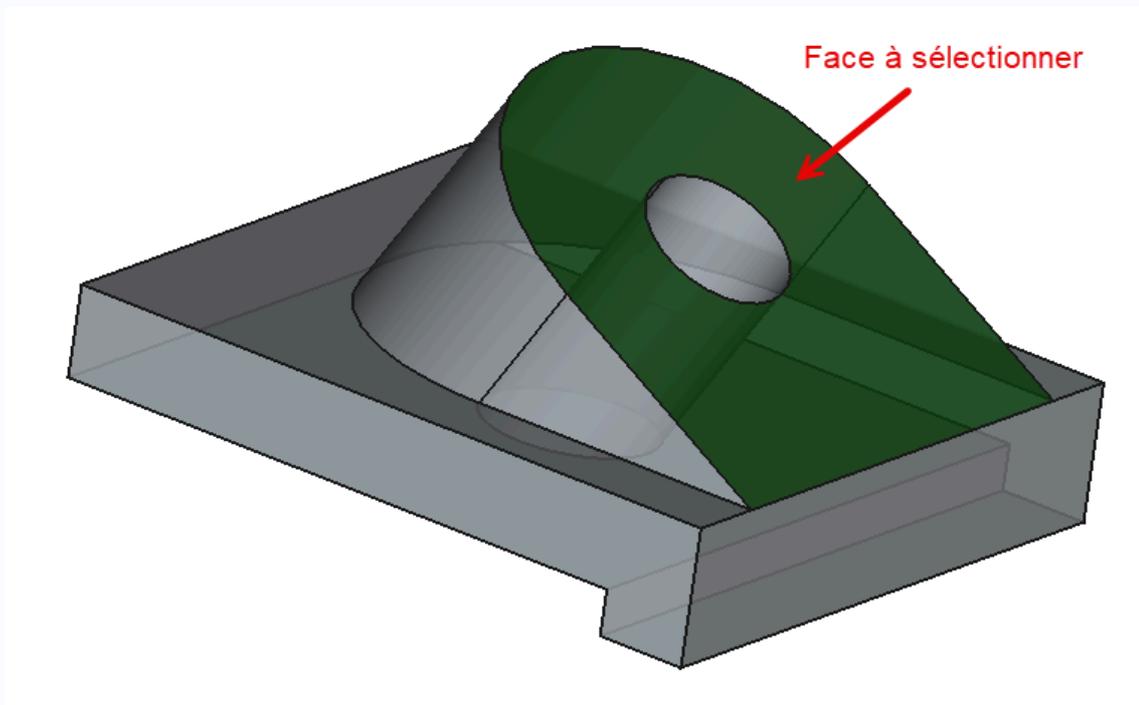

Face à sélectionner

- Revenir à l'onglet contenant la feuille de dessin, sélectionner à nouveau la commande  **Vue** et cliquer sur le bouton  pour créer la vue ci-dessous :

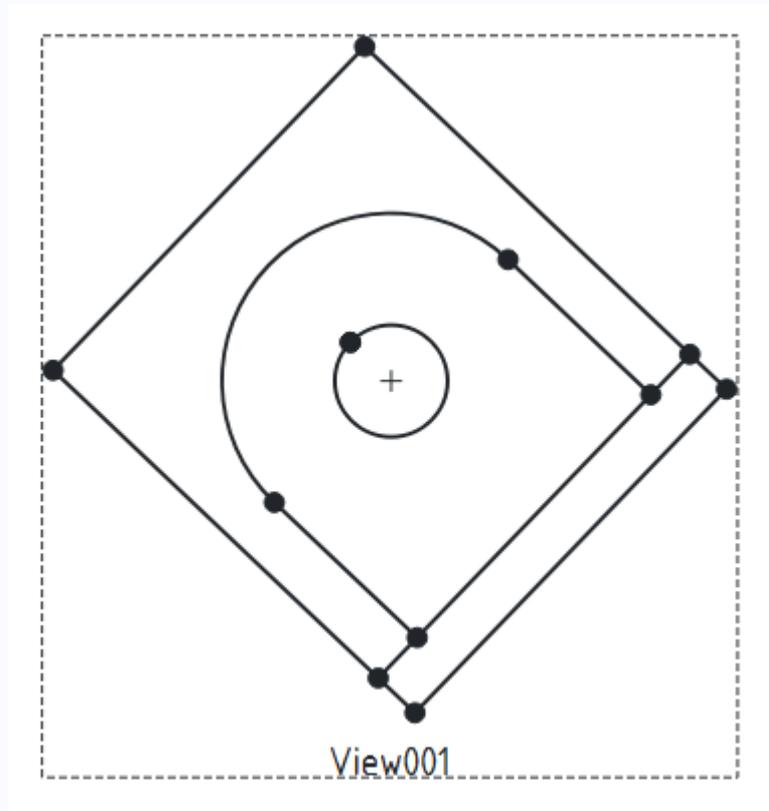

Vue suivant F

4. Cotes & annotations




Objectifs

Utiliser les commandes de l'atelier TechDraw  :


-  Insérer une cote ^W pour ajouter des cotes au dessin ;
-  Insérer une ligne centrale entre deux lignes ^W pour ajouter un axe de symétrie ;
-  Insérer une ligne à une vue ^W pour ajouter une flèche de direction ;
-  Insérer une annotation ^W ;

Tâches à réaliser

- A l'aide de la commande  Insérer une cote, ajouter les cotes suivantes :

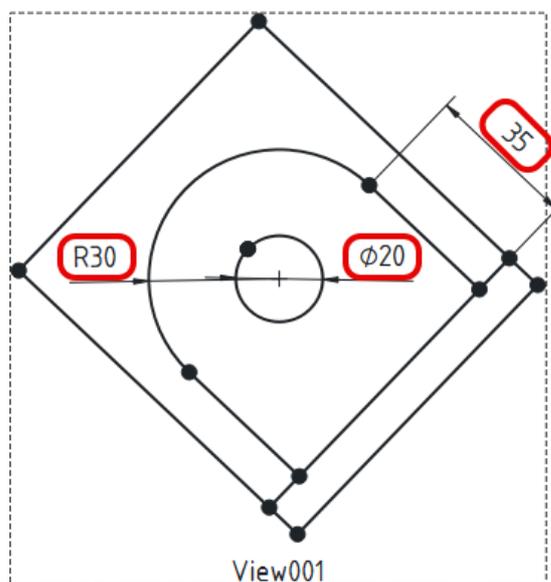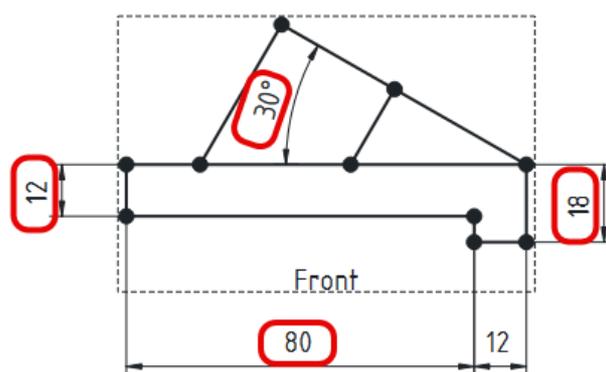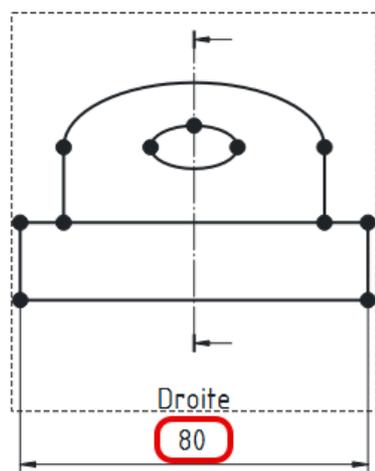


Appearance	
Section Line...	1,00
Base	
X	74,35 mm
Y	228,37 mm
Lock Position	false
Rotation	90,00 °
Scale Type	Page
Scale	1,00
Caption	Section AA
Label	Créer une section -

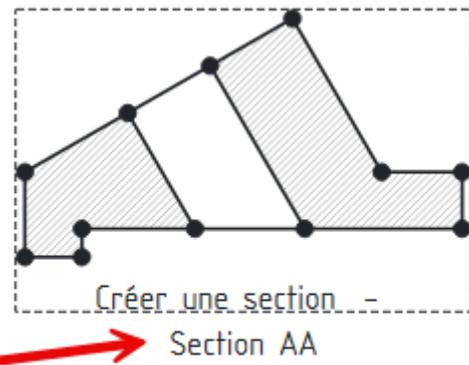


- Ajouter une légende « Vue suivant F » à la vue projection du plan inclinée :

Base	
Type	Front
▶ Rotation Ve...	[1,00 0,00 0,00]
X	326,96 mm
Y	101,15 mm
Lock Position	false
Rotation	0,00 °
Scale Type	Page
Scale	1,00
Caption	Vue suivant F
Label	view001
HLR Parameters	
Coarse View	false
Smooth Visi...	true
Seam Visible	false
Iso Visible	false
Hard Hidden	false
Smooth Hid...	false
Seam Hidden	false
Iso Hidden	false
Vue	Données

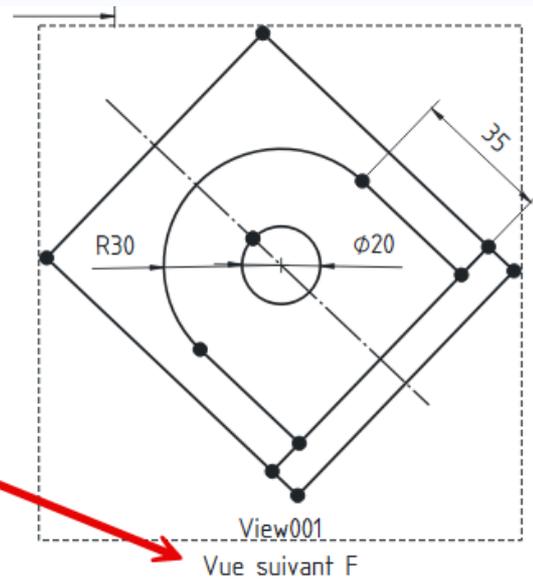

- Ajouter une flèche montrant la direction de la projection de la vue oblique :

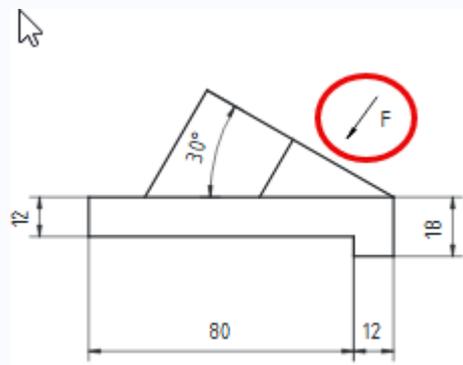


4.1. Insertion de la direction pour la vue oblique

Pour insérer la flèche montrant la direction de la projection de la vue suivant F


Procédure

1. Sélectionner la vue de face

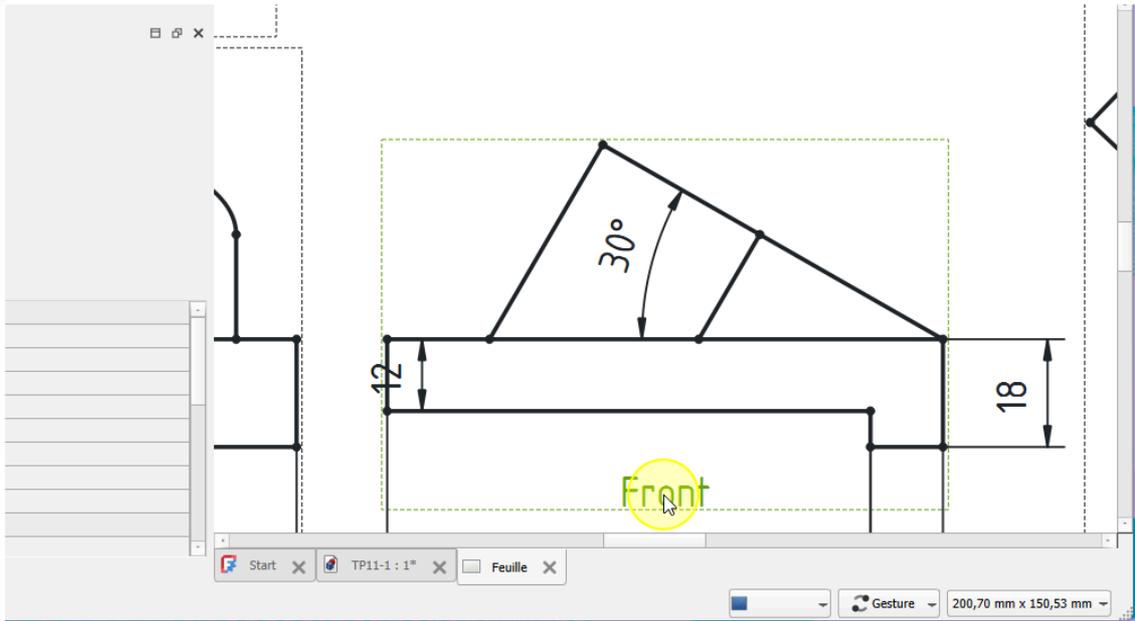


Sélection de la vue

2. Cliquer sur la commande  Ajouter une ligne de repère à la vue ;

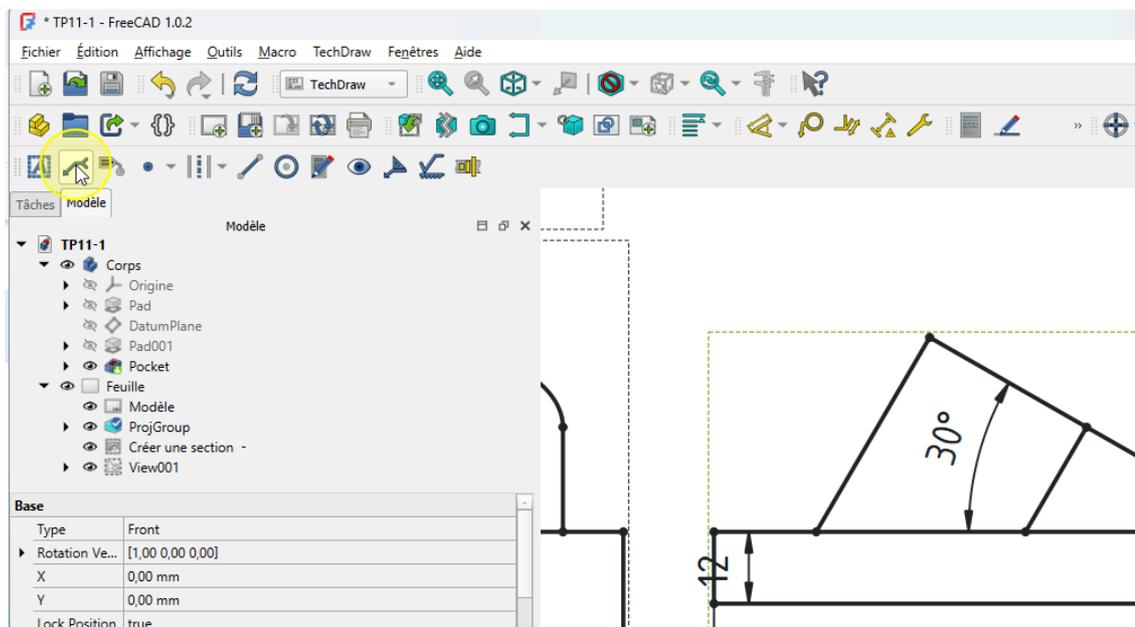


Sélectionner la commande Ligne de repère

3. Cliquer sur le bouton choisir des points ;

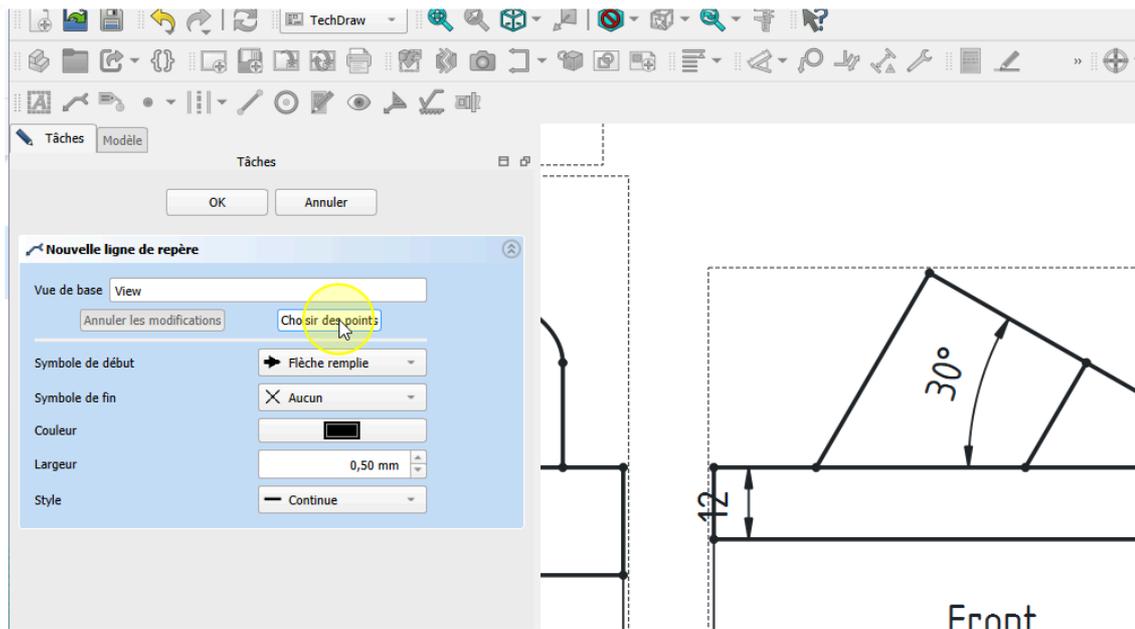


Cliquer sur le bouton Choisir des points

4. Cliquer gauche pour saisir le premier point et double-cliquer gauche pour saisir le deuxième point de la flèche et clôturer la saisie ;

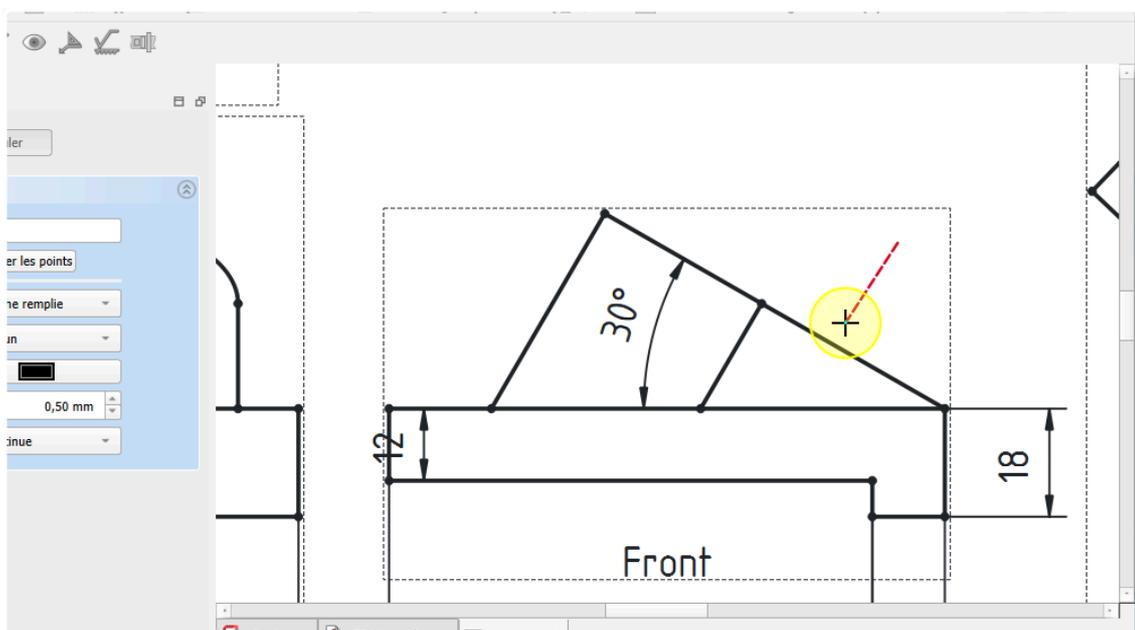


Saisir les points du repère

5. Si nécessaire ajuster le symbole de début et de fin ;

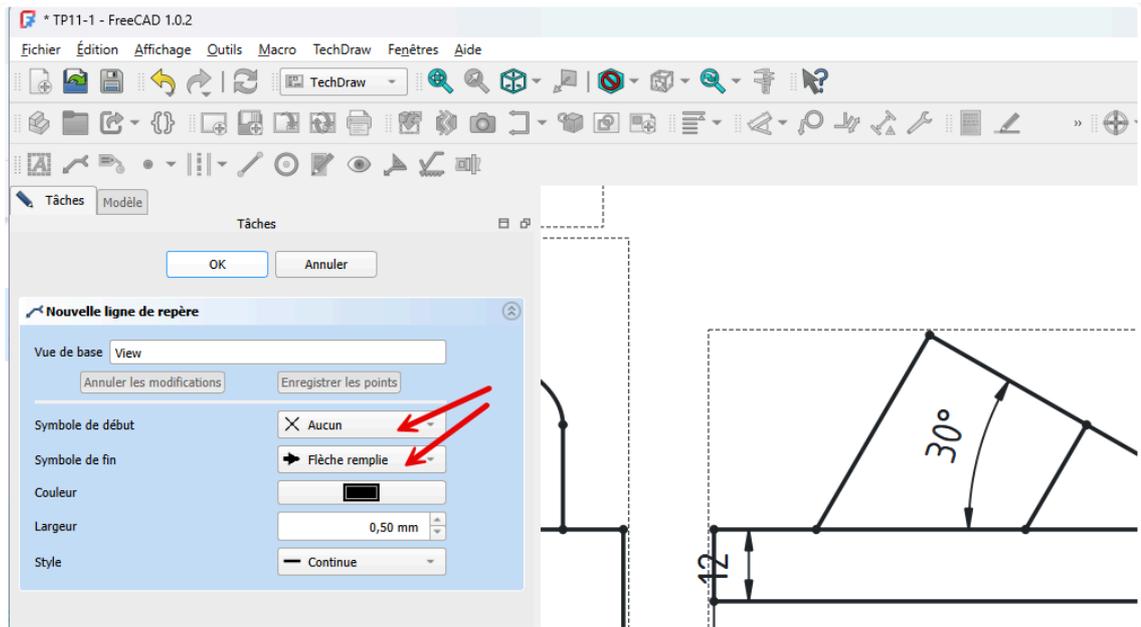

Ajuster les symboles de début et de fin

6. Valider

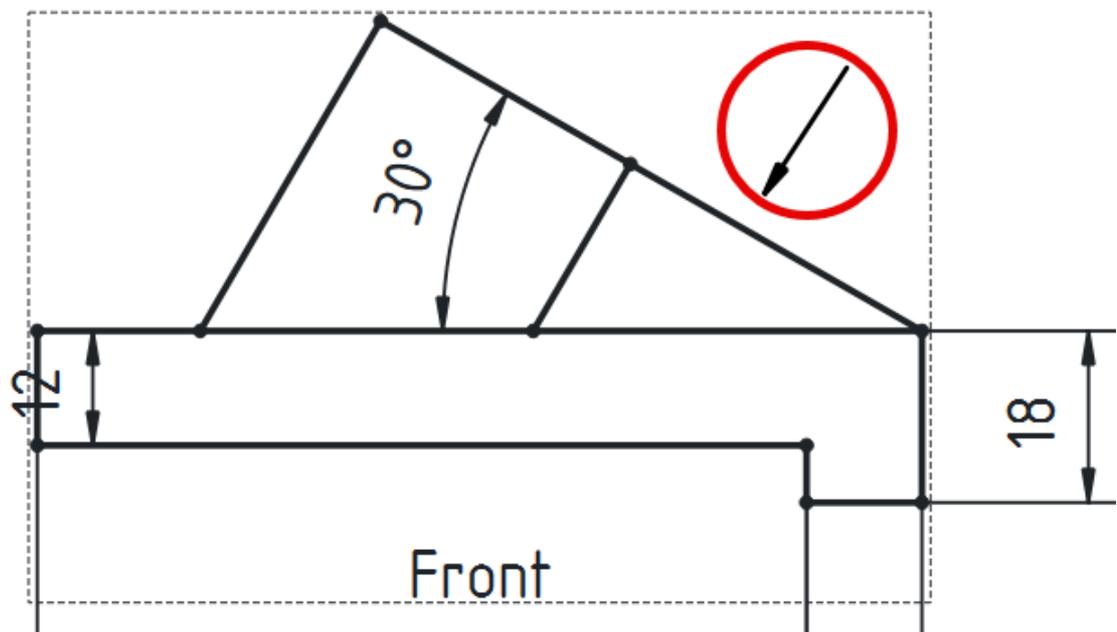


Insertion de la flèche

Pour insérer la lettre F


Procédure

1. Cliquer le sur bouton  Insérer une annotation ;

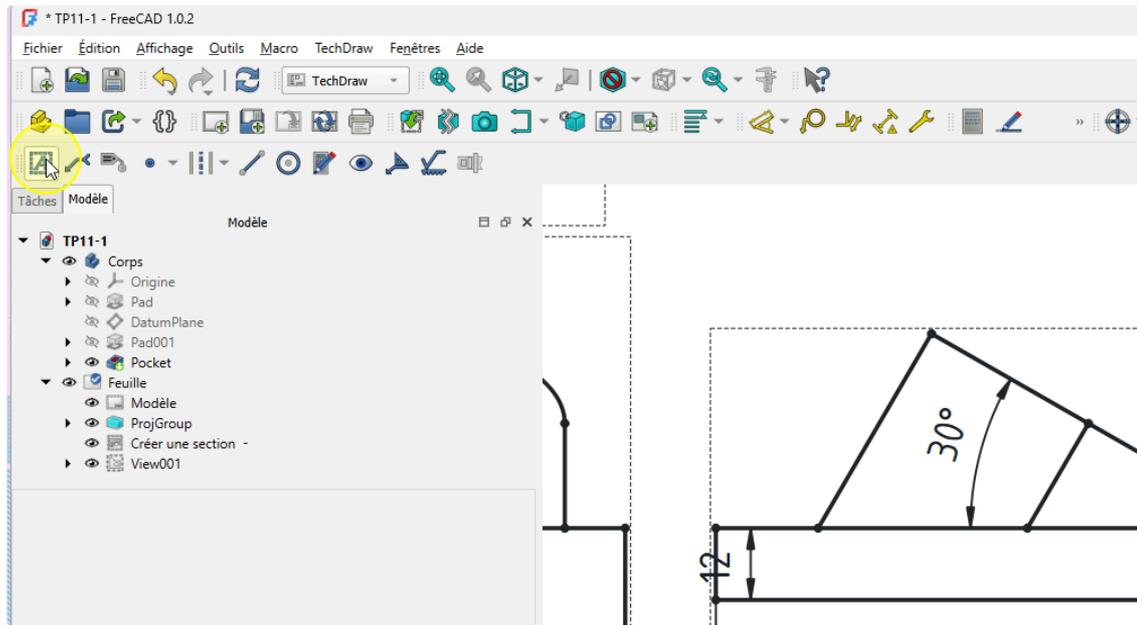


Cliquer sur la commande Annotation

2. Double cliquer sur l'annotation ;

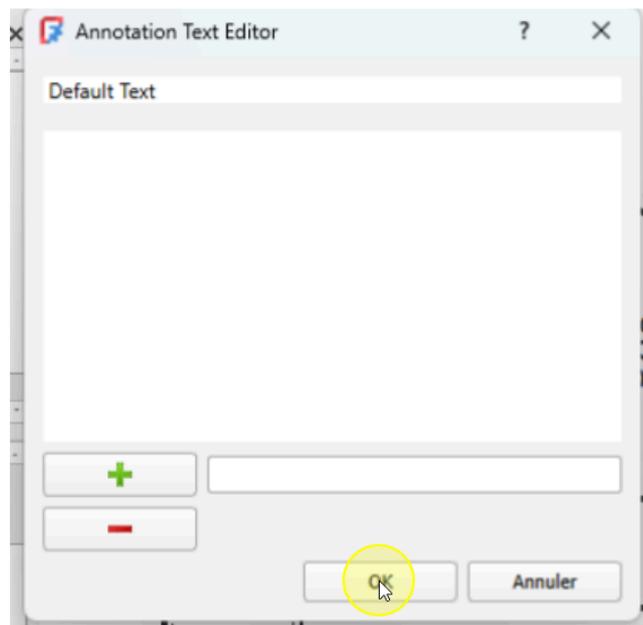


Édition de l'annotation

3. Modification de l'annotation et valider

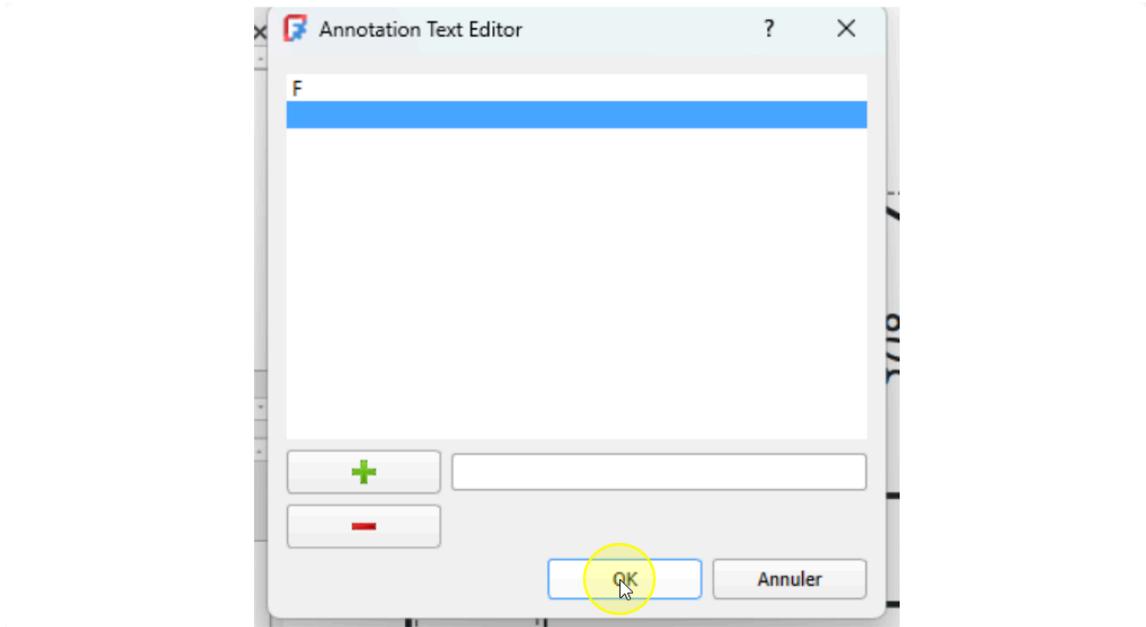


4. Positionner l'annotation ;

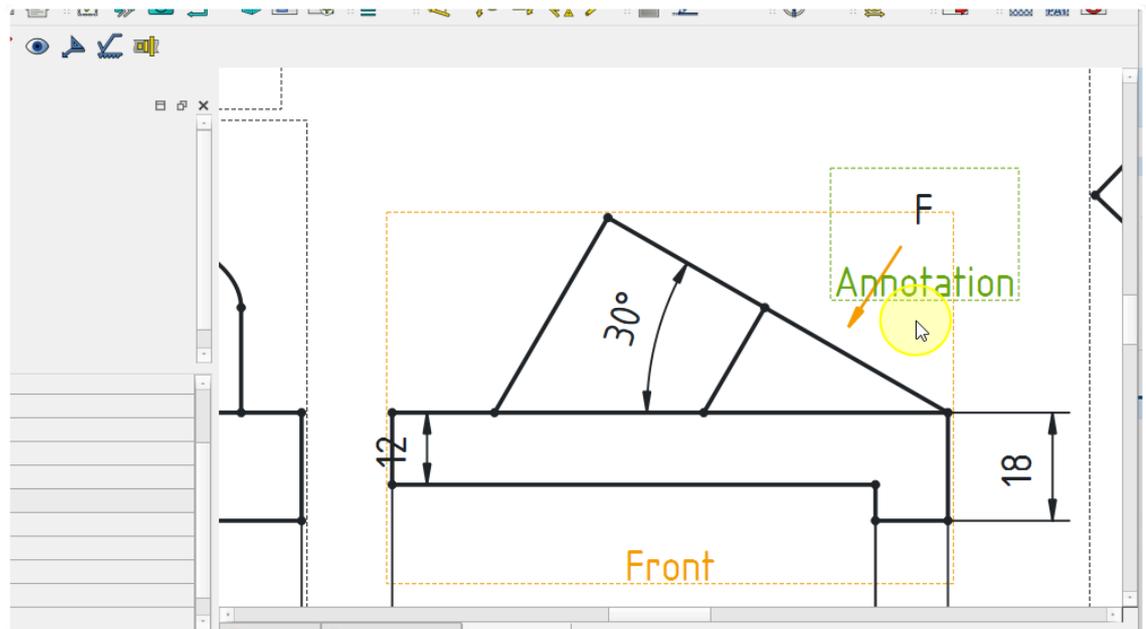

Positionner la lettre F

5. Masquer les cadres à l'aide d'un clic droit sur la vue ;

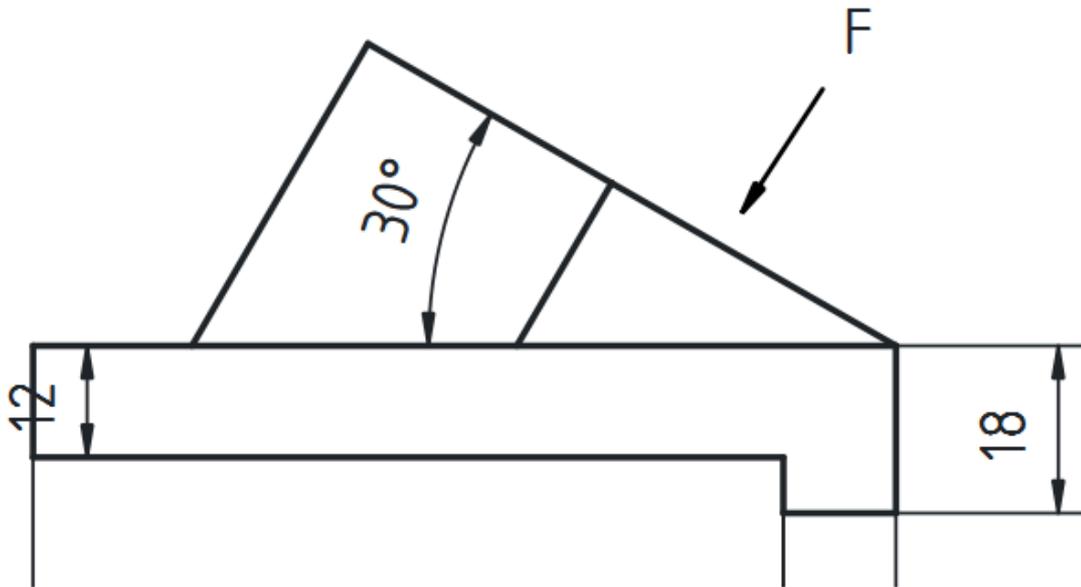

5. Vue 3D




Objectifs

- Ajouter une vue 3D au dessin technique ;
- Utiliser la commande  **Vue active** W ;



Tâches à réaliser

- Sélectionner l'onglet  TP11-1 et afficher une vue isométrique  du modèle ;
- Revenir à l'onglet  Feuille et sélectionner la commande  insérer une vue ;

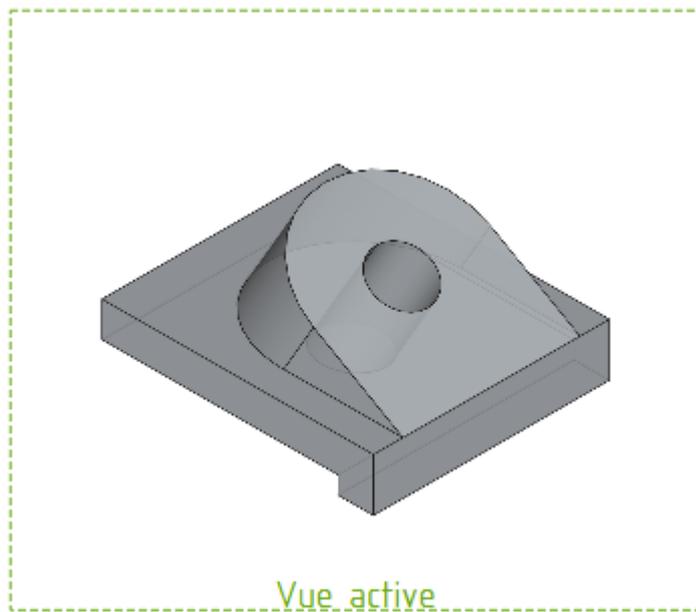

- Activer les cadres de vue si nécessaire et repositionner les vues dans la feuille ;
- Désactiver les cadres de vues après le repositionnement ;